

T2™ iDDR

DIGITAL RECORDER/PLAYER

Express/Pro/Elite

Express 2/Pro 2/Elite 2

リリースノート

Software Version 2.3.3.56 (2017 年 4 月)

使用上の注意事項

VGA ディスプレイの接続について

VGA ディスプレイを本機に接続する場合は、本機の電源がオフの状態で行ってください。電源が入っている状態でディスプレイの接続、もしくは取り外しを行うと本機が再起動するおそれがあります。

USB 機器の接続について

本機の録画、もしくは再生中に USB 機器を接続したり、取り外したりしないでください。録画、もしくは再生中の映像・音声途切れるおそれがあります。

外部ストレージ機器へのエクスポートについて

本機に USB ハードディスクなどを接続してファイルエクスポートする際は、接続する機器が NTFS でフォーマットされていることをご確認ください。FAT32 でフォーマットされている場合、本機は 4GB 以上のファイルを接続した機器にエクスポートすることができません(警告メッセージが表示されます)。接続する機器が FAT32 でフォーマットされている場合は、他のパソコンへ接続して NTFS でフォーマットするか、ファイルシステムを NTFS へ変換してください。また、HPFS (Macintosh でフォーマットされたディスク) や、Linux 等でフォーマットされたディスクは使用できません。

ウィルスソフトウェアのインストールについて

本機にアンチウィルスソフトウェアをインストールしないでください。アンチウィルスソフトウェアをインストールするとディスクアクセスなどのパフォーマンスが下がるため、録画・再生が停止したりコマ落ちが発生するおそれがあります。また、本機に USB メモリやハードディスクを接続する場合は、PC を使用してあらかじめそれらがウィルスに感染していないことを確認してから本機に接続してください。

機能追加

- クリップ再生時のアスペクト比変換にストレッチモードを追加。

更新履歴(不具合修正・機能改善)

以下の不具合を修正・改善しました。

- 3D 同期再生モードでペアリングしていないクリップを P1 へロードすると、P2 にも同じ内容がロードされる。
- アルファチャンネル付きクリップを再生すると CPU 負荷が高くなる。
- アルファチャンネル付きクリップをアンロードしても、Key チャンネルがノーマルチャンネルに戻らない。
- Key/Fill 出力モードからノーマルモードに戻る際、P2 チャンネルの映像が乱れる (SFDC00565680)。
- フォルダー構造を持つクリップがインポートできない。
- 内蔵メディアドライブの RAID ボリュームに異常が発生しても警告が表示されない (T2 Pro/2 のみ)。

既知の不具合

特定操作を行うと映像の再生がコマ落ちしたような状態になる

現象 プログレッシブクリップをインターレースへ変換して再生する際、再生・停止・再生の操作を素早く行くと、映像の再生がコマ落ちしたような状態で再生される。

回避方法 なし。

逆再生を停止すると映像の停止が遅れるように見える

現象 クリップの逆再生を停止すると、映像の停止が遅れているように見える。

*プログレッシブクリップをインターレースへ変換して再生、もしくはフレームレート変換を伴う再生を行う際に発生します。

回避方法 なし。